


Poz. 7 - zespół głowicy F...

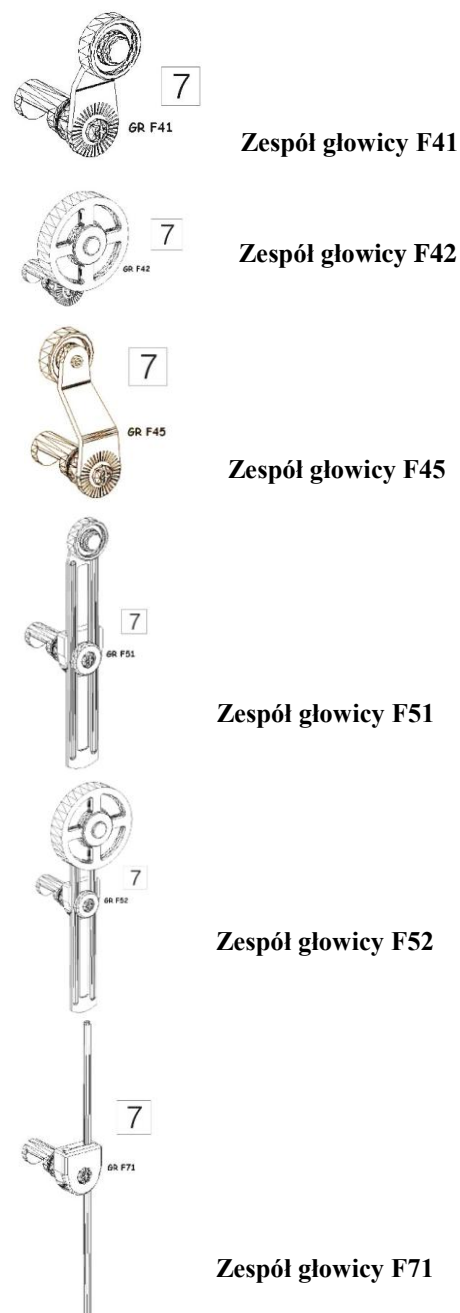

Korpus łącznika krańcowego bez głowicy- strzałkami oznaczono miejsce montowania głowicy F...

Przebieg czynności montażowych :

1. Pierścień uszczelniający poz.14 umieścić w rowku korpusu łącznika krańcowego (bez głowicy) .
2. Powierzchnie trące gł. kątowej poz. 11 posmarować bardzo cienko wazeliną techniczną .
3. Wsunąć zespół głowicy poz. 7 w głowicę kątową poz. 11 .
4. Końcówkę ruchomą poz.10 posmarować wazeliną techniczną i umieścić w głowicy kątowej poz.11
5. Na końcówkę ruchomą poz. 10 nałożyć sprężynę poz. 13.
6. Całość nałożyć na korpus łącznika krańcowego.
7. W głowicy kątowej poz.11 umieścić 4 wkręty 3 x 19 - poz. 16 i skrócić z korpusem.

Uwaga : Przy samodzielnym montażu części - producent nie ponosi odpowiedzialności za montaż i działanie łącznika krańcowego.

Tekst i przykłady zostały opracowane z należytą starannością. Mają jednak wyłącznie charakter poglądowy. „Pokój” S.E. nie bierze odpowiedzialności prawnej za ich wykorzystanie i skutki zastosowania.